

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ



Приложение
к журналу

Юный
техник

17

(35)



ТРАНСФОРМАТОР

Министерство культуры РСФСР
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКИЙ МИР»

САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

П. Г. СТРЕЛКОВ

Переменный электрический ток легко меняет своё напряжение. Это свойство переменного тока широко используют в промышленности и технике.

Прибор, преобразующий ток одного напряжения в ток другого напряжения при одной и той же мощности, называется трансформатором.

Трансформатор (рис. 1) состоит из двух изолированных катушек (а) и (б), намагненных на сердечник (в), который собран из отдельных железных полос.

Обмотка катушки (а), к которой подводится ток от генератора, называется первичной. Обмотка катушки (в), от которой ток поступает к потребителю, называется вторичной.

Если число витков в первичной обмотке меньше, чем во вторичной, трансформатор называют повышающим. В понижающем трансформаторе число витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной.

Напряжение на обмотке прямо пропорционально числу витков. Если во вторичной обмотке число витков в десять раз больше, чем в первичной, то напряжение в ней будет в десять раз больше. Если же число витков во вторичной обмотке в десять раз меньше, чем в первичной, то и напряжение будет в десять раз меньше.

Большое значение имеют трансформаторы при передаче электроэнергии на расстояние. При движении тока большой мощности и обычного напряжения (120—220 вольт) теряется много электроэнергии на бесполезное нагревание проводов. Эти потери будут тем меньше, чем выше будет напряжение передаваемого тока.

Для повышения напряжения применяют трансформаторы, которые увеличивают передаваемое напряжение до 220—400 тысяч вольт. Такое напряжение опасно для жизни. На месте потребления тока напряжение его понижают до 120—220 вольт. А для моделей и приборов, изготавляемых вами, напряжение надо понизить от 24 до 2 вольт.

Действие трансформатора основано на электромагнитной индукции. Переменный ток, проходя по первичной обмотке, создаёт в железном сердечнике переменное магнитное поле. Под действием этого поля во вторичной обмотке трансформатора возникает электрический ток.

Прежде чем собирать трансформатор, произведём его расчёт на следующем примере. У нас есть пакет трансформаторного железа Ш-образной формы (рис. 2). Та часть пакета, на которую надевается катушка с обмоткой, называется сердечником. Ширина одной его пластинки равна 50 мм, а толщина собранных вместе пластинок — 60 мм. Ширина окна равна 26 мм, длина окна — 85 мм. Надо определить количество витков для первичной и вторичной обмоток, а также толщину провода для них.

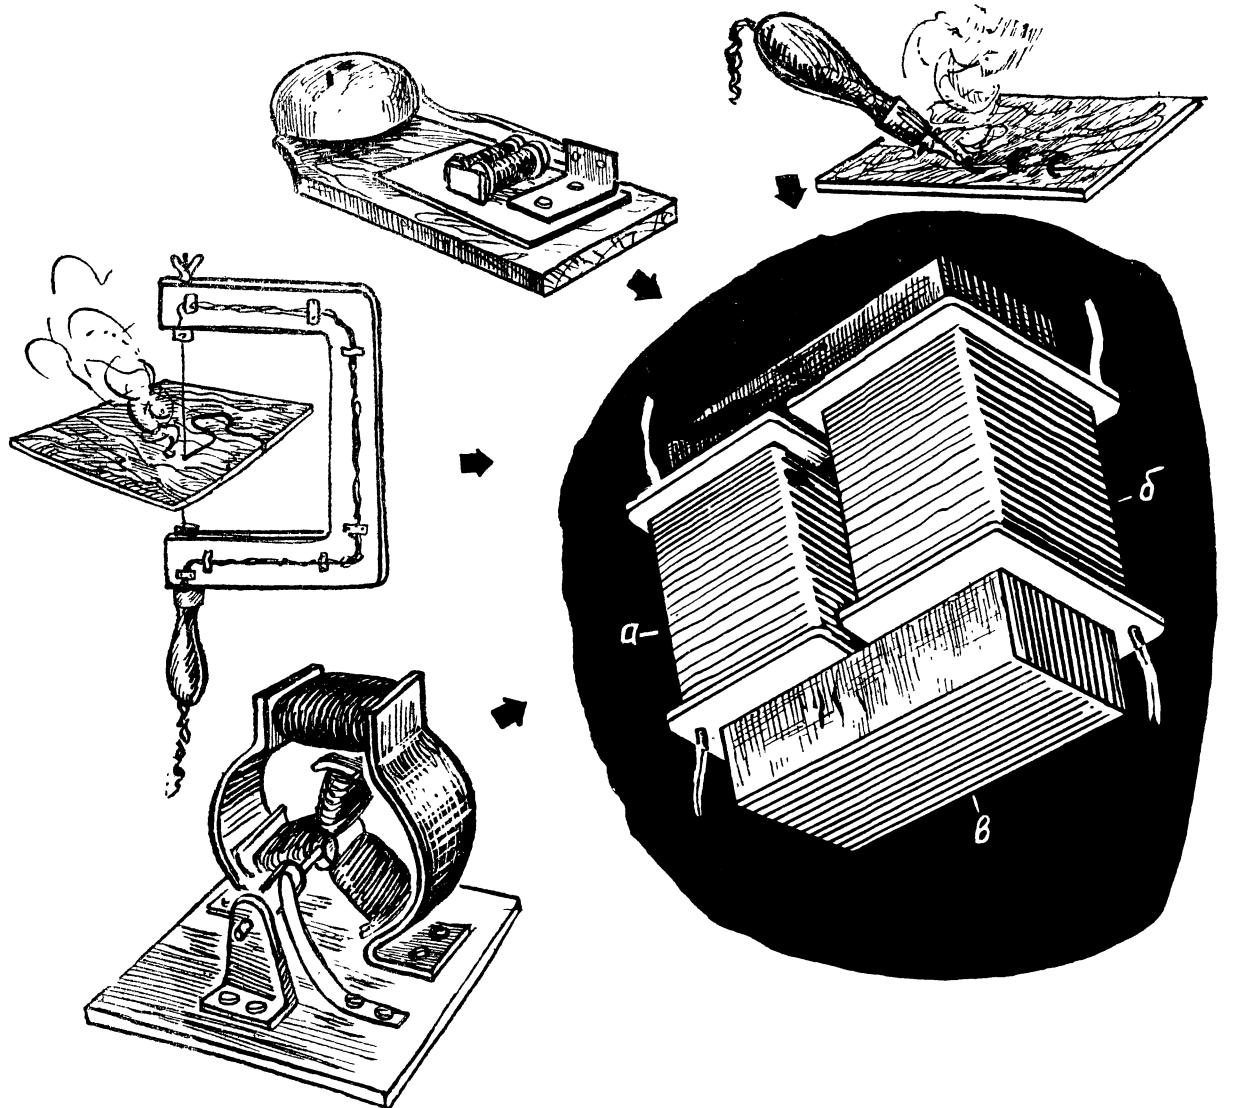


Рис. 1. Устройство трансформатора:
а и б — катушки; в — сердечник

РАСЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРА

Весь расчёт будем производить в следующем порядке.

1. Сначала находим площадь поперечного сечения сердечника.

Для этого ширину сердечника умножаем на толщину трансформаторного пакета:

$$S = 50 \times 60 = 300 \text{ мм}^2, \text{ или } 30 \text{ см}^2,$$

S — площадь поперечного сечения сердечника в см^2 .

2. Определяем количество витков (W_1) для напряжения в 1 вольт, для чего постоянный коэффициент 60 делим на площадь 5 поперечного сечения:

$$\frac{60}{5} = \frac{60}{30} = 2 \text{ виткам.}$$

3. Подсчитываем полное количество витков (W_1) для первичной обмотки на сеть в 220 вольт:

$$W_1 = 220 \times 2 = 440 \text{ виткам.}$$

4. Определяем полное количество витков (W_2) для вторичной обмотки на 24 вольта:

$$W_2 = 24 \times 2 = 48 \text{ виткам.}$$

Теперь узнаем диаметр изолированного обмоточного провода, применяемого для первичной и вторичной обмотки. Диаметр провода подбирают в зависимости от мощности, которую надо получить от трансформатора. Для наших опытов можно ограничиться мощностью в 200 ватт. Для получения такой мощности по первичной обмотке в 220 вольт пропускают ток силой:

$$\frac{200}{220} = 0,9 \text{ ампера.}$$

где I_1 — сила тока, проходящего по первичной обмотке.

Обмоточный провод сечением в 1 мм^2 выдерживает нагрузку в 2 ампера. При выборе провода для обмотки надо исходить из того, что сила тока, проходящая по обмотке, вдвое меньше предельной нагрузки, равной 1 амперу на 1 мм^2 . Значит, площадь поперечного сечения провода для первичной обмотки равна 0,5 мм^2 . Этому сечению соответствует диаметр провода в 0,8 мм.

При намотке каждый слой изолируют друг от друга тонкой бумагой, пропитанной парафином.

Толщина бумаги 0,25 мм. Значит, изоляция в пять слоёв займёт:

$$5 \times 0,25 = 1,25 \text{ мм.}$$

К этому же следует прибавить толщину изоляционной прокладки между первичной и вторичной обмотками, которая займёт 0,75 мм высоты.

Таким образом, первичная обмотка вместе с изоляцией займёт:

$$4 + 1,25 + 0,75 = 6 \text{ мм.}$$

На долю вторичной обмотки остается часть окна высотой:

$$18 - 6 = 12 \text{ мм.}$$

4. Определяют количество витков, которое уложится в одном слое, если вторичную обмотку наматывать проводом в хлопчатобумажной изоляции диаметром (вместе с изоляцией) около 2,5 мм:

$$80 : 2,5 = 32 \text{ виткам.}$$

5. Находят число всех слоёв вторичной обмотки:

$$48 : 32 = 1,5 \text{ слоя.}$$

Берут два слоя. Вторичную обмотку наматывают с отводами для получения различного напряжения. Поэтому для отводов от первого слоя надо дополнительно взять не менее 2,5 мм высоты.

6. Подсчитывают высоту двух слоёв вместе с отводом:

$$2,5 + (2,5 \times 2) = 7,5 \text{ мм.}$$

Однако не всегда можно найти обмоточный провод диаметром 2,5 мм. Поэтому иногда приходится подбирать нужное сечение провода из отдельных изолированных проводников меньшего диаметра.

Предположим, что во вторичной обмотке трансформатора мощность будет не менее 180 ватт. При 24 вольтах во вторичной обмотке ток будет равен 7,5 ампера. При мощности 180 ватт и напряжении 4 вольт во вторичной обмотке сила тока будет:

$$180 : 4 = 45 \text{ ампер}$$

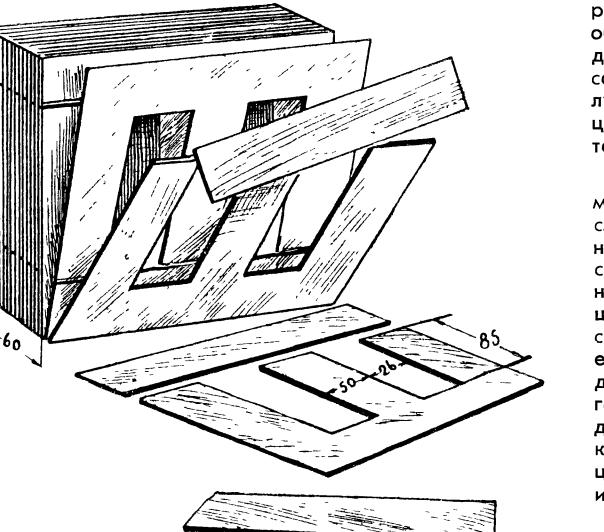


Рис. 2. Сборка пакета трансформаторного железа.

Но провод диаметром 2,5 мм не сможет продолжительное время выдерживать такого тока, начнёт быстро нагреваться, вследствие чего может сгореть изоляция, и трансформатор станет непригодным к употреблению. Поэтому для получения тока большой силы при напряжении в 4, 6 и 12 вольт необходимо сечение провода значительно увеличить.

Если же от трансформатора брать некоторое время ток большой силы, то 1 мм^2 выдерживает ток до 5 ампер и более. Значит, провод сечением в 2,5 мм выдержит около 27 ампер.

Существует формула, по которой можно определить диаметр провода для вторичной обмотки при плотности тока в 2 ампера на 1 мм^2 .

Эта формула выражается так:

$$D_2 = 0,8 \sqrt{I_2},$$

где: D_2 — диаметр провода вторичной обмотки; I_2 — постоянное число; I_2 — сила тока во вторичной обмотке.

Эту силу тока легко определить, зная мощность и напряжение во вторичной обмотке.

Для того чтобы изменить сечение проводов при получении желаемых величин напряжения и силы тока, нужно обмотку на 12 вольт составить из трёх отдельных секций по 4 вольта.

Каждая секция наматывается проводом диаметром 2,5 мм и укладывается $4 \times 2 = 8$ витков.

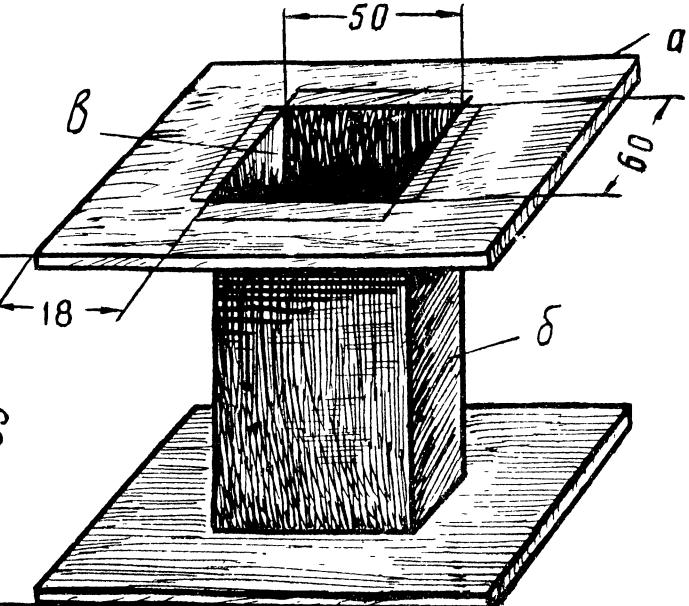


Рис. 3. Каркас катушки

После этого просверливают отверстие для вывода второго конца обмотки. Его тоже припаивают к гибкому проводу, который продевают в отверстие. Затем всю обмотку изолируют бумажной прокладкой так, чтобы первичная обмотка вместе с отводом не касалась вторичной.

Вторичную обмотку составляют из четырёх отдельных секций. Первые три секции наматывают по восемь витков в каждой. В четвёртой секции, рассчитанной на 12 вольт, укладывают 24 витка. Все секции наматываются в одном и том же направлении. В первой секции от четвёртого витка делают петлеобразный отвод для тока напряжением в 2 вольта. Отводы от начала и конца каждой секции помечают, чтобы не перепутать их между собой при параллельном и последовательном соединении.

H_1 — начало первой секции;

K_1 — конец первой секции;

H_2 — начало второй секции;

K_2 — конец второй секции и т. д.

Кроме этого, на передней панели снизу, в левом углу, помещают схему соединения обмоток трансформатора различного напряжения и силы тока (рис. 7).

Мы описали расчёты и изготовление понижающего трансформатора, для которого было использовано готовое трансформаторное железо. Если его трудно найти, можно использовать жёсткую проволоку от старого троса.

В таком трансформаторе каркас катушки надо сделать более прочным. Верхнюю часть обмотки катушки надёжно изолируют плотной бумагой, кембриковым полотном или изоляционной лентой.

На выводы обмоток надеваются кембриковые или резиновые трубочки. Щёчки и отверстия в катушке для сердечника делаются круглыми. Сначала наматывают катушки, а потом плотно заполняют отожжёнными кусочками проволоки отверстие в катушке. После этого сердечник у щёек с обеих сторон скрепляют, расплетают проволоки и сгибают их с одной и другой стороны катушки в направлении друг к другу. Затем эти концы плотно укладывают друг на друга и располагают так, чтобы по всей окружности щёек получились ровные и аккуратные слои. На первые слои накладывают вторые, на вторые — третьи и т. д. При этом следят, чтобы выводы от обмоток не соприкасались с жёсткой проволокой. После того как все слои проволок будут уложены, их стягивают между собой в поперечном направлении прокалённой проволокой. Затем длинные концы проволок отрезают ножницами (рис. 8).

Трансформатор может выдерживать кратковременные перегрузки. Однако надо учитывать, что при большой нагрузке трансформатор может перегореть.

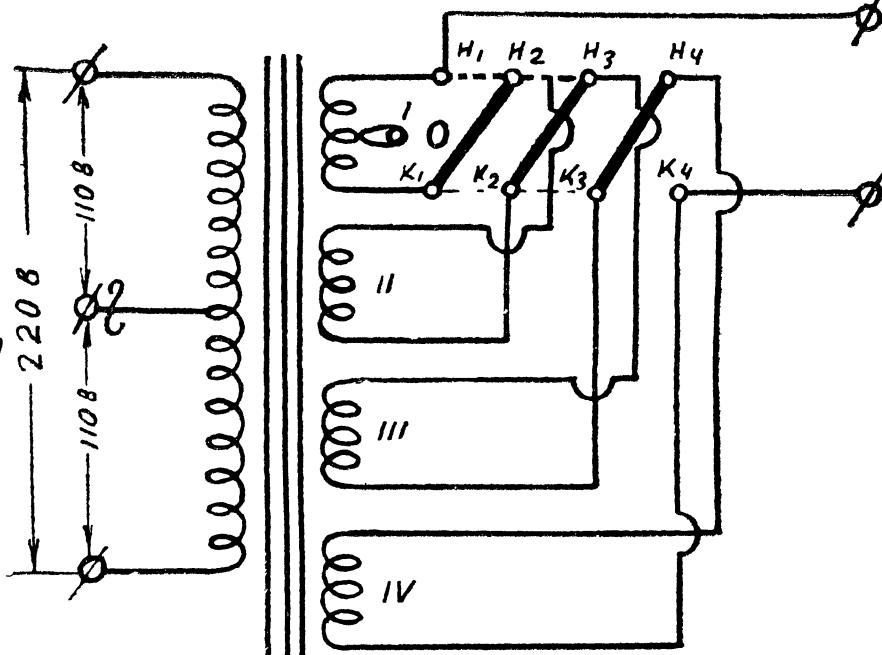


Рис. 4. Схема соединения секций понижающего трансформатора.

ИСПЫТАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

Собранный трансформатор нужно испытать, чтобы убедиться в его исправности,

Несправности трансформатора обычно заключаются в замыканиях между обмотками или между одной из катушек и сердечником, или в обрыве одной из катушек (чаще всего первичной).

Проверку трансформатора производят при помощи контрольной лампы. Для этого берут обычную настольную лампу, одну ножку её вилки вставляют в розетку осветительной сети, а от другой ножки и от второго гнезда розетки выводят два толстых изолированных провода. Во время испытаний нельзя касаться пальцами концов про-

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМОТОК

Сначала наматывают первичную обмотку (рис. 5). Для этого делают отверстие у основания щёчки и продевают через него кончик изолированного гибкого провода. Этот провод припаивают к обмоточному проводу и наматывают обмотку ровными слоями, виток к витку, изолируя один слой от другого бумагой, пропитанной парафином. Подсчитывают число витков в каждом слое и результаты записывают на бумаге.

СОВЕТЫ ЮНОМУ ТЕХНИКУ

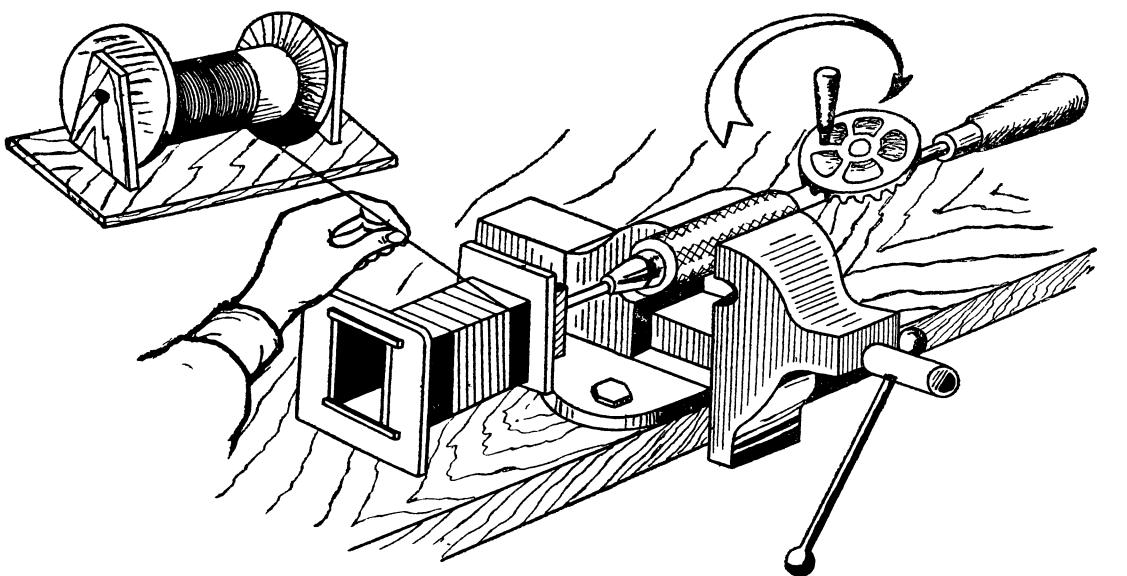


Рис. 5. Намотка катушки с помощью ручной дрели

водов и выводов обмоток, чтобы не попасть под опасное для жизни напряжение сети.

Сначала прикасаются проводами от лампы и розетки к выводам первичной обмотки. Если лампа загорится (неполным светом из-за падения напряжения в катушке), то это значит, что в катушке нет обрывов. Если же лампа не загорается, то в катушке имеется обрыв, и её придётся перемотать заново.

Затем проверяют, не замыкается ли первичная обмотка на сердечник. Для этого соединяют вместе начало и конец первичной обмотки и прикасаются к ним одним из проводов; конец второго провода прикладывают к сердечнику. Если лампа не загорится, значит, трансформатор исправен.

Чтобы проверить, нет ли замыканий между обмотками, соединяют одним проводником начало и конец первичной обмотки, а другим — все выводы вторичной обмотки и прикасаются к ним проводами от контрольной лампы. При отсутствии замыкания лампа не загорится.

Возможны замыкания витков в самих катушках, но обнаружить их при помощи контрольной лампы нельзя, так как они не создают разрыва в цепи. Чтобы проверить катушки, надо включить трансформатор в сеть. Если в обмотках есть замкнутые витки, то по ним пойдёт сильный ток, они нагреются, и от трансформатора пойдёт дым. Если же в течение 30 минут после включения не появится дым или запах горелой изоляции, значит, замкнутых витков нет.

Правильность соединения выводов вторичной обмотки с зажимами можно проверить с помощью лампочек от карманныго фонаря (напряжение 3,5 вольта) или лампочками для освещения шкафа радиоприёмника, соединяя их последовательно.

Если сердечник включённого в сеть трансформатора гудит, это значит, что он плохо стянут болтами. В этом случае надо потуже завинтить гайки.

Трансформатор включают в светильную сеть только через предохранитель.

Нагревание обмоток служит сигналом большой перегрузки трансформатора. Прежде всего его надо выключить, чтобы не сжечь катушки, а затем, после охлаждения, включить вновь, но с меньшей нагрузкой. Необходимо помнить, что каждый трансформатор рассчитан на определённую мощность тока; перегрузка неизбежно приведёт к его порче. Наибольшая мощность тока, которая может быть передана по цепи первичной обмотки в цепь вторичной обмотки, всегда несколько меньше мощности, потребляемой первичной обмоткой, и зависит от размера сердечника трансформатора и диаметра проводов его обмоток. Чем больше сердечник, тем большая мощность тока может быть трансформирована.

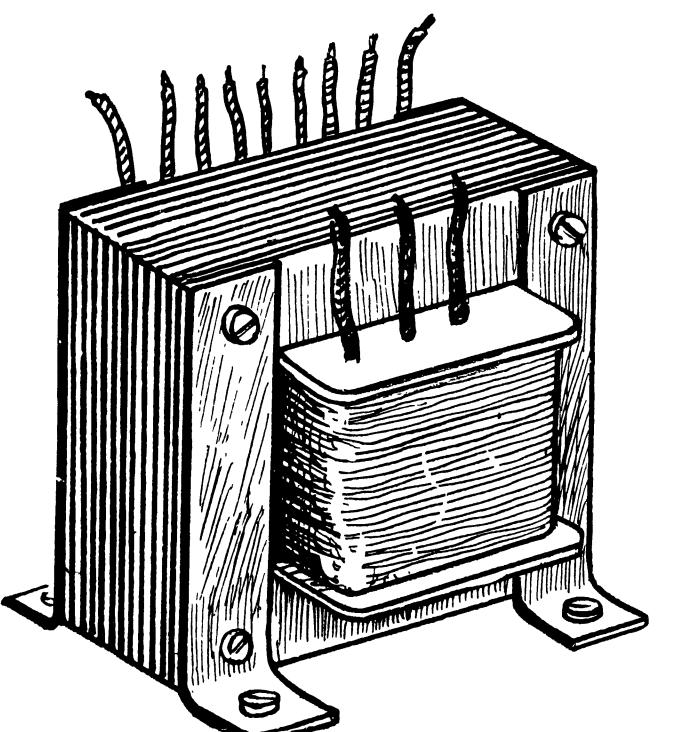


Рис. 6. Многосекционный понижающий трансформатор в собранном виде

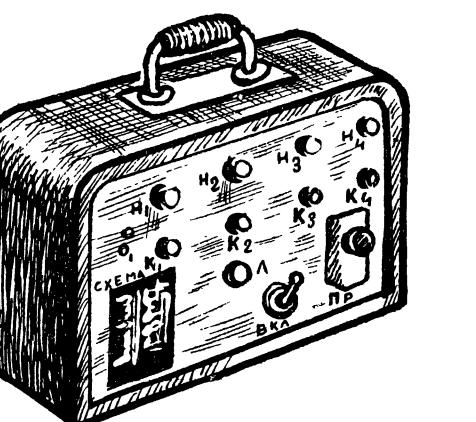


Рис. 7. Ящик с панелью для трансформатора

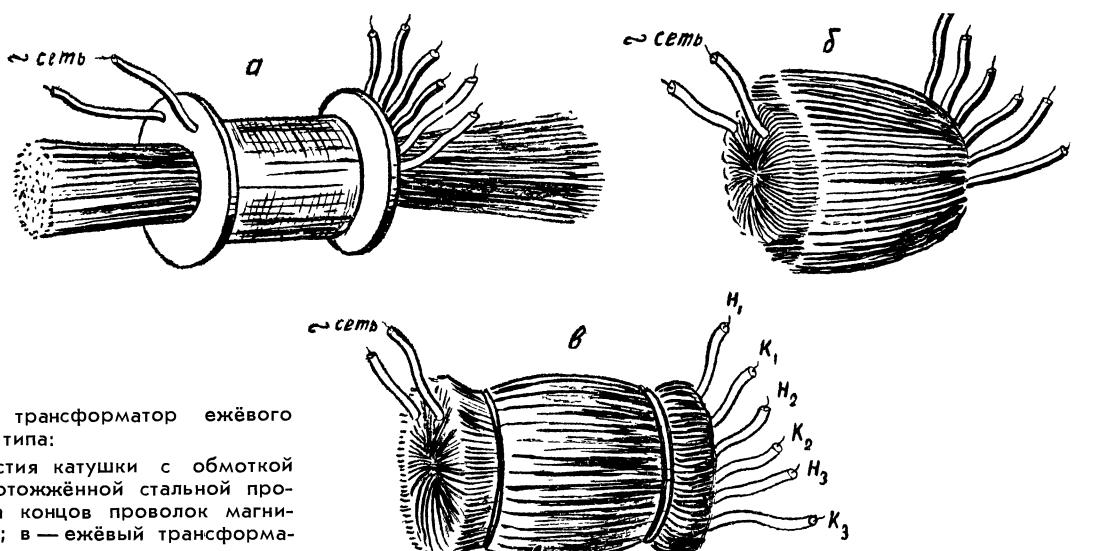


Рис. 8. Понижающий трансформатор ежевого типа:
а — заполнение отверстия катушки с обмоткой магнитопроводом из отожжённой стальной проволоки; б — раскладка концов проволок магнитопровода на катушке; в — ежевый трансформатор в готовом виде.

Таблица 11
(Толщина, сечение, вес и сопротивление при 15° С
меди проволоки диаметром от 0,05 до 5,00 мм)

Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Вес 1 км, кг	Сопротивление 1 км, ом/м
0,05	0,00196	0,0175	8913
0,06	0,00283	0,0252	6189
0,07	0,00385	0,0343	4547
0,08	0,00503	0,0448	3482
0,09	0,00636	0,0567	2751
0,10	0,00785	0,0700	2228
0,12	0,0113	0,1008	1547,3
0,14	0,0154	0,1372	1136,8
0,15	0,0177	0,1575	990,3
0,20	0,0314	0,2800	557,0
0,25	0,0491	0,4375	356,5
0,30	0,0707	0,6300	247,6
0,35	0,0962	0,8575	181,89
0,40	0,1257	1,1200	139,26
0,45	0,1590	1,4175	110,04
0,50	0,1963	1,7500	89,13
0,55	0,2376	2,118	73,66
0,60	0,2827	2,520	61,89
0,65	0,3318	2,957	52,74
0,70	0,3848	3,430	45,47
0,75	0,4418	3,937	39,61
0,80	0,5027	4,480	34,82
0,85	0,5675	5,057	30,84
0,90	0,6362	5,670	27,51
0,95	0,7088	6,317	24,69
1,00	0,7854	7,000	22,28
1,0	0,9503	8,470	18,415
1,20	1,1310	10,080	15,473
1,30	1,3273	11,830	13,185
1,40	1,5394	13,720	11,368
1,50	1,7671	15,750	9,903
1,60	2,0106	17,92	8,704
1,70	2,270	20,23	7,710
1,80	2,545	22,68	6,877
1,90	2,835	25,27	6,172
2,00	3,142	28,00	5,570
2,50	4,909	43,75	3,565
3,00	7,069	63,00	2,476
3,50	9,621	85,75	1,8189
4,00	12,566	112,00	1,3926
4,50	15,904	141,75	1,1004
5,00	19,635	75,00	0,8913

Таблица 2

Маркировка обмоточных проводов

Марка	Характеристика
ПБО	Изолированный одним слоем хлопчатобумажной обмотки
ПБД	Изолированный двумя слоями хлопчатобумажной обмотки
ПШО	Изолированный одним слоем шёлковой обмотки
ПШД	Изолированный двумя слоями шёлковой обмотки
ПЭ	С эмалевой изоляцией
ПЭБ	С эмалевой изоляцией и обмоткой из хлопчатобумажных ниток
ПЭЛ	С эмалевой лакостойкой изоляцией
ПЭЛУ	С эмалевой утолщённой лакостойкой изоляцией
ПЭТ	С эмалевой изоляцией повышенной теплостойкости
ПЭВ-1	Эмалированный с одинарным винилфлексовым покрытием
ПЭВ-2	Эмалированный с двойным винилфлексовым покрытием
ПЭМ-1	Эмалированный с одинарным металлизированным покрытием
ПЭТ-2	Эмалированный с двойным металлизированным покрытием
ПЭТ-3	Эмалированный с тройным металлизированным покрытием
ПЭЛБО	Изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем хлопчатобумажной обмотки
ПЭЛБД	Изолированный лакостойкой эмалью и двумя слоями хлопчатобумажной обмотки
ПЭЛШО	Изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем шёлковой обмотки
ПЭЛШД	Изолированный лакостойкой эмалью и обмоткой из длинноволокнистой бумаги
ПЭЛКО	Изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из утолщённого капрона
ПЭЛБВ	Изолированный лакостойкой эмалью и обмоткой из длинноволокнистой бумаги
ЗП	Звонковый провод с двойной обмоткой из хлопчатобумажных ниток, пропитанных парфином
ЗПТ	Звонковый провод с тройной обмоткой из хлопчатобумажных ниток, пропитанных парфином

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВИТКОВ В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА

Иногда юному технику нужно узнать число витков обмоток имеющегося у него трансформатора заводского изготовления, причём на корпусе прибора это не указано, а технический паспорт не сохранился.

В этом случае надо намотать поверх имеющейся обмотки трансформатора вспомогательную обмотку — несколько витков медного изолированного провода диаметром 0,2—0,4 мм. Чем больше витков в этой обмотке, тем точнее будет результат.

Затем определяют обмотку с наибольшим сопротивлением (это делается с помощью омметра) и, считая её первичной, подводят к ней напряжение $U=220$ вольт от сети переменного тока. В цепь вспомогательной обмотки включают вольтметр: он покажет некоторое напряжение $U_{\text{всп.}}$.

Искомое число W_x витков в первичной обмотке вычисляется по формуле:

$$\frac{U_1}{U_{\text{всп.}}} = \frac{W_x}{W_{\text{всп.}}},$$

$$\text{откуда } W_x = \frac{U_1 \times W_{\text{всп.}}}{U_{\text{всп.}}},$$

где: U_1 — напряжение сети в 220 вольт; $U_{\text{всп.}}$ — напряжение на вспомогательной обмотке; $W_{\text{всп.}}$ — число витков на вспомогательной обмотке; W_x — искомое число витков первичной обмотки.

Зачищенные до блеска и скрученные между собой концы проводов легко спаять даже на пламени спички, если смазать их канифолином. Канифолин — это порошок канифоли, растирающийся в эфире или чистом спирте и смешанный с оловянной пылью.

Для пайки проводов часто применяют «серебристый» сплав, состоящий из 1 части олова и 7 частей свинца. В состав сплава должны входить чистые металлы, без примесей.

При выполнении монтажных работ применяют сплавы из чистых металлов, без примесей: третник (1 часть олова и 2 части свинца) и половинник (1 часть олова и 1 часть свинца).

При сплавлении припоя для лучшего смешивания составных частей добавляют немного канифоли в порошке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРОВОДОВ

Чтобы узнать диаметр провода с изоляцией и неизолированный, нужно намотать на круглый карандаш плотно друг к другу несколько десятков витков провода и измерить линейкой длину намотки. Диаметр провода узнают, разделив число полученных миллиметров на количество витков.

Снять хлопчатобумажную или шёлковую изоляцию нетрудно. Труднее удалить эмалевую изоляцию, так как при этом можно повредить провод. Удобнее всего сделать это так: отрезок про-

ПАЙКА ПРОВОДОВ

Для обеспечения надёжного электрического контакта всегда прибегают к пайке проводов и соединений.

При пайке применяют флюсы — химические вещества, которые обеспечивают хорошую текучесть расплавленного припоя и прочное соединение после остывания. Но обычный флюс (травленая кислота) для пайки проводов и при выполнении электромонтажных работ не годится, так как кислота вызывает коррозию и порчу металла.

В радиолюбительской практике для пайки проводов и деталей применяют канифольный флюс. Он составляется из 20 г чистой канифоли (измельчённой в порошок), растирающейся 35—40 г чистого спирта, бензина или скпицадара. Канифоль, которая служит для натирания скрипичных смычков, использовать не рекомендуется, так как она содержит примеси, загрязняющие пайку.

Канифольный флюс хранят в склянке с притёртой пробкой. На подготовленное для пайки место его наносят кисточкой или острём палочки. Запёшишиеся остатки флюса после пайки удаляют тряпочкой, смоченной в бензине, спирте или скпицадаре.

Зачищенные до блеска и скрученные между собой концы проводов легко спаять даже на пламени спички, если смазать их канифолином.

Канифолин — это порошок канифоли, растирающийся в эфире или чистом спирте и смешанный с оловянной пылью.

Для пайки проводов часто применяют «серебристый» сплав, состоящий из 1 части олова и 7 частей свинца. В состав сплава должны входить чистые металлы, без примесей.

При выполнении монтажных работ применяют сплавы из чистых металлов, без примесей: третник (1 часть олова и 2 части свинца) и половинник (1 часть олова и 1 часть свинца).

При сплавлении припоя для лучшего смешивания составных частей добавляют немного канифоли в порошке.

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ!

ЛИТЕРАТУРА

- Бакинов В., Практический расчёт трансформаторов. Приложение к журналу «Знание — сила» № 8, 1956.
- Борисов В. Г., Юный радиолюбитель. 2 изд. (Массовая радиобиблиотека), Госэнергоиздат, 1955.
- Борноволов Э., Как рассчитать трансформатор? Журнал «Физика в школе» № 5, 1955.
- Виноградов Н. В., Как самому рассчитать и построить трансформатор. Госэнергоиздат, 1955.
- Горячакин Е. Н., Основные детали самодельных и упрощённых приборов (Методика преподавания физики в семилетней школе, том III). Учпедгиз, 1950 и 1953.
- Кризев С. Н., Расчёт маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров (Массовая радиобиблиотека). Госэнергоиздат, 1950.
- Кушманов И., Расчёт электрических параметров трансформаторов. Приложение к журналу «Радио» № 4, 1955.
- Кушманов И., Конструктивный расчёт выходных и входных трансформаторов радиоприёмных и усиленческих устройств. Приложение к журналу «Радио» № 6, 1955.
- Подъяпольский А. Н., Как намотать трансформатор (Массовая радиобиблиотека). Госэнергоиздат, 1953.
- Стрелков П. Г., Юному электротехнику. Детгиз, 1955.
- Техническое творчество, Сборник, Изд-во «Молодая гвардия», 1955.
- Харицкий И. А., Зарядно-силовая установка. Журнал «Физика в школе» № 1, 1954.
- Цыкин Г. С., Трансформаторы низкой частоты. Связьиздат, 1950.

К СВЕДЕНИЮ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Указанные в разделе «Литература» книги и журналы можно найти только в библиотеках, радиоклубах ДОСААФ, внешкольных учреждениях; в продаже их уже нет.

Центральные, республиканские, краевые и областные станции юных техников заказы на высылку книг, журналов, а также материалов (например, обмоточного провода, трансформаторного железа и т. п.) и деталей ни от кого не принимают.

Заказы на вновь выходящие книги следует направлять исключительно в отделы «Книга — почтой», имеющиеся во всех областных, краевых и республиканских центрах при книгорогах и книжных магазинах.

Готовые трансформаторы, радиодетали и некоторые материалы (например, обмоточный провод) высыпает по почте только Центральная торговая база Посылторга (Москва, Е-126, Авиамоторная ул., 50). Прейскруанты Посылторга имеются для ознакомления во всех почтовых отделениях. Остальные торгующие организации и магазины иногородние заказы на радиодетали, электроматериалы и другие товары не принимают.

Под общей редакцией А. Е. Стакурского

Редактор издательства О. Н. Ковшова

Художественный редактор А. С. Куприянов


Л-47 338 Подписано к печати 17/VII 1958 г. Бумага 70 × 108^{1/16} Объем 1,25 печ. л.
Тираж 90 000 экз. Заказ 0331.

13-я типография Московского городского Совнархоза. Москва
ул. Баумана Гарднеровский пер., 1а.

**СПИСОК ОПЕЧАТОК В БРОШЮРЕ
„САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР“**

Полоса, столбец	Строка	Напечатано	Следует читать	По чьей вине
1-ая полоса, 3-ий столбец	12-ая снизу	$D_2=0, \sqrt{I_2}$	$D_2=0,8\sqrt{I_2}$	тиографии
2-ая полоса, 1-ый столбец таблицы 1-ой	16-ая снизу	1,0	1,10	тиографии
2-ая полоса, 3-ий столбец таблицы 1-ой	1-ая снизу	75,00	175,00	тиографии
2-ая полоса, 3-ий столбец таблицы 1-ой	2-ая снизу	41,75	141,75	тиографии

Цена 85 коп.

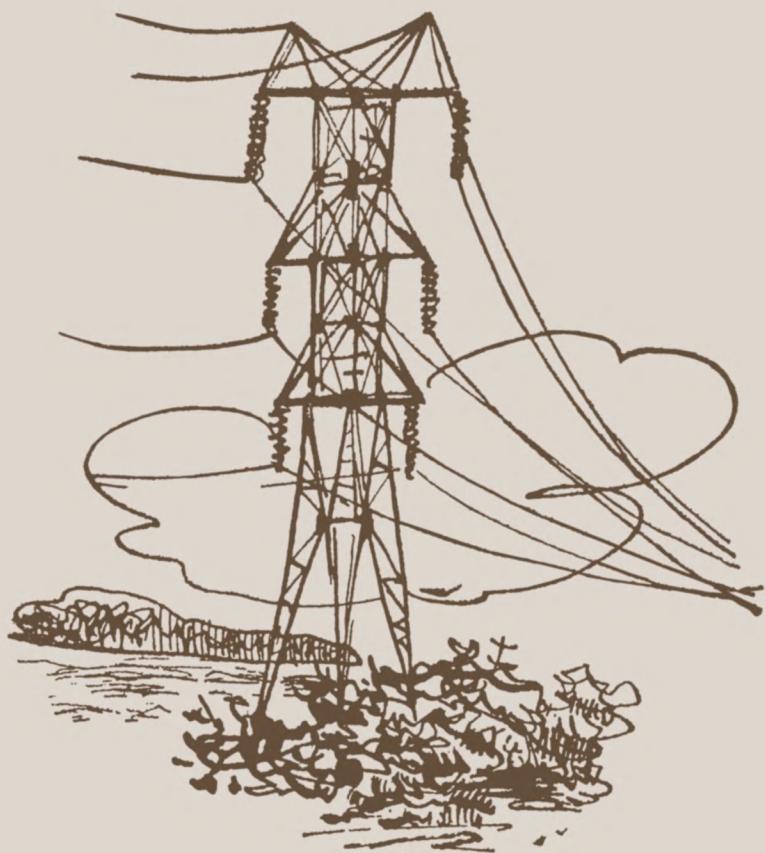

ЮГ

для умелых рук

Москва * 1958